


物件名	住所	施主名	連絡先
-----	----	-----	-----

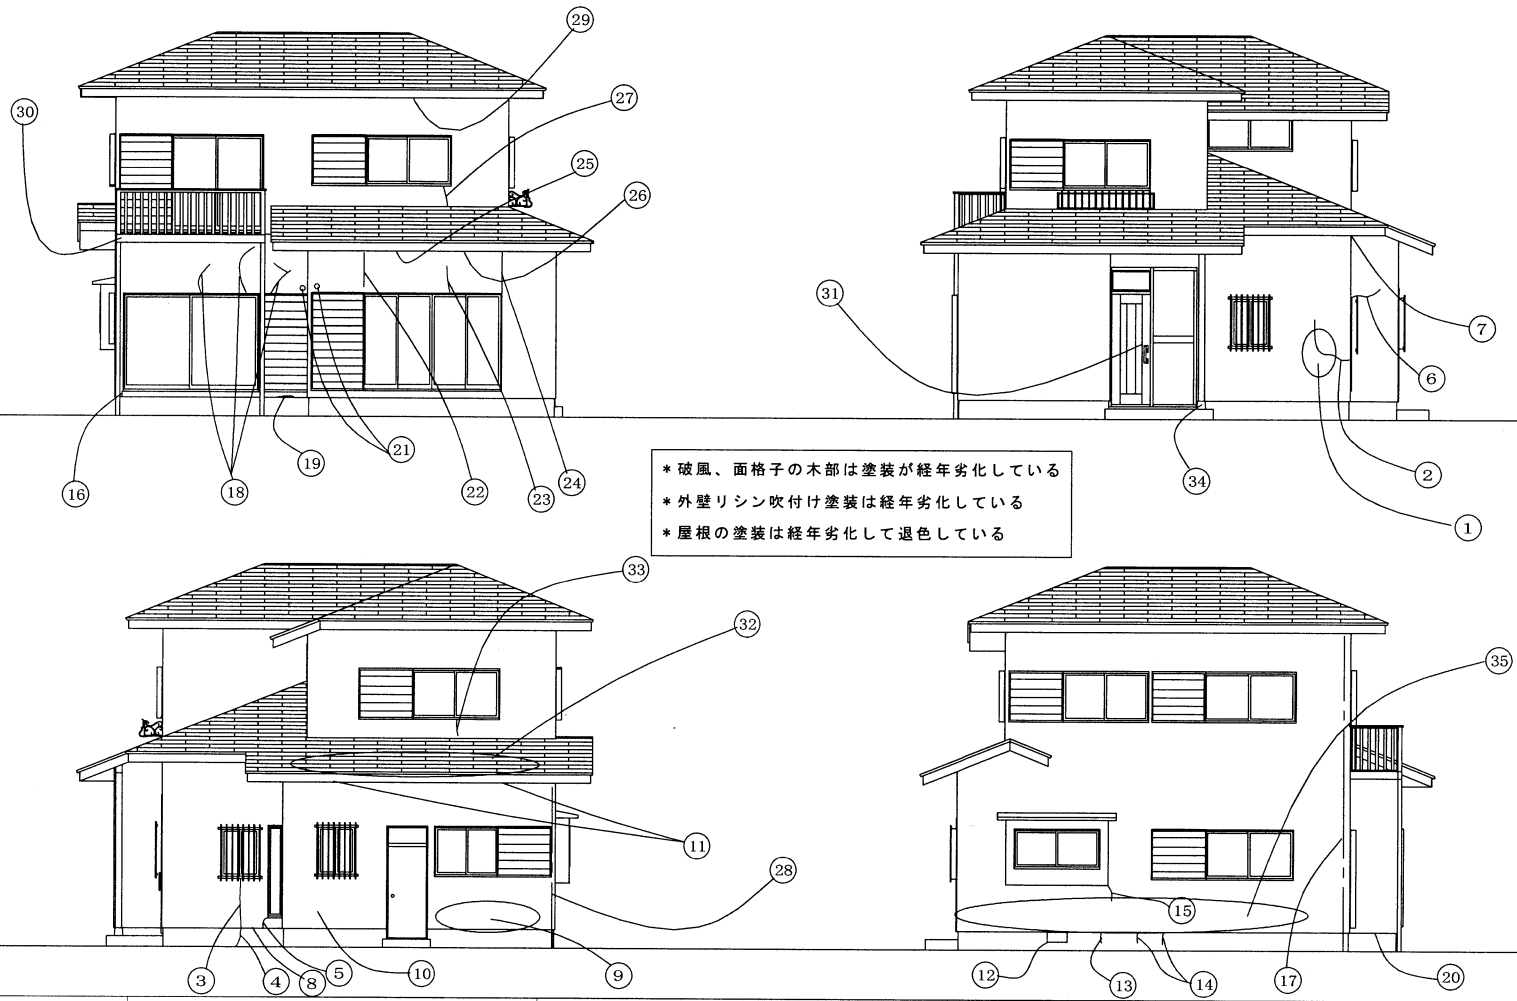

* 破風、面格子の木部は塗装が経年劣化している
 * 外壁リシン吹付け塗装は経年劣化している
 * 屋根の塗装は経年劣化して退色している

① 外壁モルタル浮き	⑧ 外壁吹付材剥がれ	⑮ 外壁モルタルクラック0.50mm	⑳ 外壁モルタル目地クラック1.80mm位	㉑ 軒裏換気口ハズレ
② 外壁モルタルクラック0.40mm	⑨ 外壁モルタルにカビ発生	⑯ 外壁モルタルクラック1.00mm	㉒ 外壁モルタル目地クラック0.50mm位	⑳ 軒裏換気口ハズレ
③ 外壁モルタルクラック1.90mm	⑩ ガス管固定金物サビ	⑰ タテ樋経年劣化による退色	㉓ 外壁モルタル目地クラック0.75mm位	㉒ 玄関ドアのドアチェック動作不良
④ 基礎モルタルクラック1.50mm	⑪ 軒裏換気口材が外れかけている	⑱ 外壁モルタルクラック1.20mm位	㉔ 軒裏換気口ハズレ	㉓ 全ての屋根雪止め金物サビ
⑤ 外壁モルタルクラック0.80mm	⑫ 基礎床下換気口出隅クラック及び浮き	⑲ 外壁モルタルクラック及び浮き	㉕ 外壁モルタルクラック0.25mm	㉔ 外壁モルタルクラック1.60mm
⑥ 外壁モルタルクラック0.90mm位	⑬ 基礎モルタルクラック0.95mm	㉖ 壁と基礎の取合いクラック	㉗ 外壁モルタルクラック0.25mm	㉕ 中脚部固定金物（鉄部）が腐食
⑦ 外壁モルタルクラック1.50mm	⑭ 基礎モルタルクラック0.65mm	㉘ エアコン穴に蓋無し	㉘ タテ樋の掴み金物勾配が逆	㉖ 外壁モルタルにカビ発生

立面図			引渡し日	平成 年 月 日	検査項目 ・ホームズ・クォリティ ・完成検査 ・引渡し検査	点検別 ・3ヶ月点検 ・12ヶ月点検 ・24ヶ月点検
			点検日	平成 27 年 11 月 26 日		